

## リコール等情報

リコール情報 : Ninja H2 SX・Ninja H2 SX SE・Ninja H2 SX SE+

(2021年7月30日届出)

《印刷用pdfをダウンロード》

リコール届出番号	4997	リコール開始日	令和3年7月30日
不具合の部位(部品名)	走行装置(ホイールベアリング)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	リヤホイールのニードルベアリングにおいて、グリース塗布作業が不適切なためグリース量が少ないものがある。そのため、ニードルベアリングが潤滑不良となり破損し、最悪の場合、リヤホイールがロックし走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ニードルベアリングを新品に交換しグリースを塗布する。関連部品に損傷があれば交換をする。		
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li><li>・ 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。</li></ul>		

型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数
2BL-ZXT02A	Ninja H2 SX	ZXT02A-000800 ~ ZXT02A-009996 平成30年1月10日~令和2年3月27日	2,178
	Ninja H2 SX SE		
	Ninja H2 SX SE+		
(計1型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年1月10日~令和2年3月27日	計 2,178台

〈ご注意〉リコール対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。

[改善箇所説明図](#)

## リコール等情報対象車両の検索

車台番号から、対象車両に該当しているか  
検索できます[検索](#)

## リコール等情報

改善箇所説明図 Ninja H2 SX・Ninja H2 SX SE・Ninja H2 SX SE+

## 改善箇所説明図



リヤホイールのニードルベアリングにおいて、グリース塗布作業が不適切なためグリース量が少ないものがある。そのため、ニードルベアリングが潤滑不良となり破損し、最悪の場合、リヤホイールがロックし走行不能となるおそれがある。

**改善の内容** 全車両、ニードルベアリングを新品に交換しグリースを塗布する。  
関連部品に損傷があれば交換をする。

注：  は、交換部品を示す。

識別：改善済車両には、車台後方（リヤシート下）のフレームに青色ペイントを塗布する。

[リコール情報へ戻る](#)